⑩公開特許公報(A)

昭61-102395

@int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)5月21日

B 63 H 25/38

104

7817-3D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

劉発明の名称 舵の支持構造

②特 願 昭59-221161②出 願 昭59(1984)10月23日

裕

砂発 明 者 岸 本

厚木市岡田1670-1 ハイマートB404

切出 顋 人 日本鋼管株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

砂代 理 人 弁理士 藤 岡 徹

明白田台

1. 発明の名称 舵の支持構造

٦,

2. 特許請求の範囲

- (1) 舵の上部をラダーホーンで回転自在に支持すると共に、上記ラダーホーンの舵支持触延 長線上における舵の任意位置に、該支持軸に 直角な方向に開口を設け、該開口に舵を回転 自在に支持する支持部材を貫通せしめ、該支持部材を船体に固定してなる舵の支持構造。
- (2) 支持部材はその断面が関型をなしていることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の舱の支持構造。
- (3) 支持部材はプロペラ後流のねじれを整流す る迎え角をもって設定されていることを特徴 とする特許請求の範囲第(2)項記載の舵の支持 構造。
- 3. 発明の詳細な説明

(1) 発明の目的

(産業上の利用分野)

本発明は船舶の蛇の技術分野において利用 され、特に同一寸法の蛇について有効蛇面積 を大きくすることのできる蛇の支持構造に関 するものである。

(従来の技術)

船の進路安定性及好面積を確保保力をはは、 には、のためにはないでは、 のためにはないでするとが底上大の別とはないのでは、 では、かかするとが底上大の別でではないではないでは、 がはないではないでは、 がはないではないででは、 がはないででは、 がはないでではないででは、 がはないでではないでではないでででが、 ででののではないでではないでででいますが、 によってでいるがでででいますが、 によってでいるがでででいますが、 によっながでででいますが、 によっながでででいますが、 によっながでででいますが、 によっながでででいるが、 によっながででいるが、 によっなが、 にはないが、 によっなが、 になが、 にながが、 になが Best Available Copy

そこででは、
では、
でが、
では、
では、
でが、
では、
でが、
でが

本発明は、上述の従来のマリナー型の舵の 支持構造が有していた問題点を解決し、舵の 寸法にほぼ近似する有効舵面積を確保できる 舵の支持構造を提供する。

(2)発明の構成

1

(問題点を解決するための手段及び作用) 上述の問題点を解決するために、本発明は、 能の上部をラダーホーンで回転自在に支持すると共に、上記ラグーホーンの能支持軸延長線上における能の任意位置に、協支持軸に直角な方向に閉口を設け、接関口に能を回転自在に支持する支持部材を貫通せしめ、該支持部材を船体に固定すること、により構成されている

したがって本発明によるならば、 能は前縁 部の上端位置でラダーホーンにより、 その ラグーホーンの回転軸延長線上の他の れ、 下 支持部 対には 自在に 支えらに作用で 記二つの支持箇所間は 能として 有効に 作用で るので、 能の有効 能面積 は実寸 まれば、 所望 のて近くなる。 このことは 換書すれば、 所望 の有効 能面積を まま 意味 している。 さらには、 その 結果 船尾を短くすることも可 能となる。

上記支持部材は、その断面を製型とするならば、液体抵抗が低下し、その性能の向上を

図れる.

さらに、上記翼型をなす支持部材を、プロペラの後渡のねじれ角を整流し、船体に平行な流れとするように抑え角をもって取りつけるならば、プロペラの推進効率の改善にもつながる。

(実施例)

以下添付図面にもとづいて本発明の実施例 を説明する。

第1図(1), (2)は本実施例による舵の支持構造をそれぞれ示す正面図、側面図で、第1図(3)は第1図(2)のA-A矢視図で、第2図は第1図のものの一部破断斜視図である。

図中、1 は舵であってその上端のほぼ中央 部にて、船内から延出するラグーストック11 が取りつけられている。

舵1 の上部はその前縁部にて、船底9 より下方に延びるラダーホーン12によって回転自在に支持されている。該ラダーホーン12は、その流体抵抗を極力小さく仰えるために、翼

型をなす舵の前級側の一部をL字状に切り込んで得られる形状となっている(第1図(1)及び第2図参照)。すなわち、ラグーホーン12と舵1とで一つの関型断面をなしている。そして上記ラダーホーン12による舵1の支持はし字状をなすラダーホーン12の水平部に、ラダーストックの回転軸15の延長線上に位置する上支持軸13を取付け、該上支持軸13を舵1の上部に設けられた上支持穴14に回転自在に该様することによって、違成されている。

さらに舵1 はその中央部にても回転自在に支持されている。舵1 はその中央部で、上記ラダーストックの回転軸15の延長線、すなわちラダーホーン12の回転軸の延長線上に、該
延長線に対し直角な方向に開口21が設けられ、該
関口21には支持部材30が貫通している。該
支持部材30は、上記開口21の中央部で上記回
転軸15の延長線上に設けられた下支持穴22に
嵌押される舵1 をその中央部で回転自在に支
持する下支持軸32と、該支持軸32を固定し

特開昭61-102395 (3)

口21から両側に水平に張り出す水平部31と、 該水平部の端部から上方に延び船底9 にて固 定されている垂直部34とからなっている。

かくして舵1 は、上部と中央部の二位選にて、回転触15まわりに回転自在に支持されている。すなわち舵の前縁は、舵1 の上記二つの支持位置において、それぞれ狭い範囲のみで舵以外の部分で占められるが、他の範囲ではすべて舵1 を構成している。

したがって舵! の実寸法のほとんどが舵の 製能を有することとなり、いわゆる有効舵面 積はきわめて大きくなる。

支持部材30は舵の表面外に存在する部分は 流体抵抗を減ずるために、関型断面を有して いる。すなわち水平部31のうち、舵1 内にあ る部分31a は棒状となっているが、舵表面よ り外方にある部分31b はその断面が関型とな っている。垂直部も同様に関型断面を有して いる。このように支持部材は流体中において はその断面が関型をなしているので、その抵 抗は少なく、またその周囲の流れは蛇にはあまり影響を及ぼさない。なお該支持部材を、プロペラ後流のねじれを軽流するように迎え角をもって設定すると、プロペラの推進効率を向上せしめることができる。例えば本実絶例では支持部材の水平部31bには右舷側ではその前縁をやや上向きに、そして左舷側では下向きに、また重直部34には前縁を左舷寄りになる方向に抑え角を設定するとよい。

また支持部材には、第1図(2)の二点領線で示されるごとくの補強部材を入れることも考えられる。この場合補強部材も断而を翼型とすることが好ましい。

(3)発明の効果

以上のように本発明によるならば、

有効能面積が大きくなるので、舵が小型化、 ひいては船尾が短縮化され、その結果コスト の低減化そして船体の軽量化が図れ、

また、支持部材を翼型断面とすれば、プロペラ後流を整流できて、プロペラの推進効率

の向上をも図ることができる。

4. 図面の簡単な説明

. }

図面は本発明の一実施例を示し、第1図(1)は本 実施例の舵の支持構造の正面図、第1図(2)はその 側面図、第1図(3)は第1図(2)におけるA-A矢視 図、第2図は第1図のものの一部破断斜視図である。

1 ………舵

12……… ラダーホーン

15………ラダーホーンの舵支持軸

21……開口


. 30………支持部材

特許出願人

日本鋼管株式会社

代理人 弁理士 廢 岡 做

第 2 図

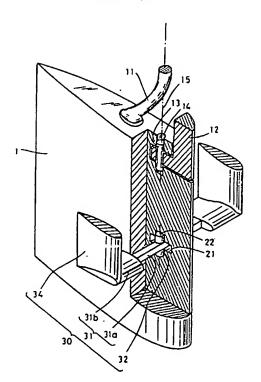

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.